(19) 日本国特許庁 (JP)

⑫ 公開特許公報 (A)

① 特許出願公開

昭57—22965

MInt. Cl.3 B 62 D 1/18 F 16 F 7/00

識別記号

庁内整理番号 2123-3D 6581-3 J

❸公開 昭和57年(1982)2月6日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 6 頁)

図衝撃吸収コラムにおけるハンドルシヤフト保 持装置

②特

願 昭55-98489

@出

願 昭55(1980)7月17日

79発 明 真鍋茂 大阪市南区鰻谷西之町2番地光

洋精工株式会社内

平櫛周三 ⑫発 明 者

大阪市南区鰻谷西之町2番地光 洋精工株式会社内

⑫発 兵頭賢昭

大阪市南区鰻谷西之町 2 番地光

洋精工株式会社内

人 光洋精工株式会社 ⑪出

大阪市南区鰻谷西之町2番地

人 弁理士 五歩一敬治 個代 理

1. 発明の名称

衝撃吸収コラムにおけるハンドルシャフト 保持装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) コラムジャケットの上端部に設けた軸受を 介してハンドルシャフトを支持した衝撃吸収コラ ムにおけるハンドルシャフトの保持装置において、 ハンドルシャフトの軸受ハメアイ部の直上に、曲 率中心がハンドルシャフト外径の外側に位置する 断面が弧状の凹溝を設け、ハンドルシャフトとの 係合面が前記凹溝と同一の断面形状を有し、一定 荷重で変形して係合を解除する保持部材を前記費 に係合せしめて、保持部材の下端面を前記軸受の 上端面に密接させ、その上端部をコラムジャケッ

トの上端縁よりもハンドルホイール側に実質的に 突出させてなる衝撃吸収コラムにおけるハンドル シャット保持装置

- (2) 前記凹溝を、ハンドルシャフトの前記位置 に周設して、環状に形成した前記保持部材を凹溝 に嵌合した特許請求の範囲(1)記載のハンドルシャ フト保持装置
- (3) 前記凹溝を、ハンドルシャフト外周の一部 に設け、前記保持部材を凹溝に係合させた特許請 求の範囲(1)記載のハンドルシャフト保持装置
- (4) 前記保持部材を、断面が円形または楕円形 をなすゴム、合成樹脂等の弾性体からなる環状体 とした特許請求の範囲(1)ないし(3)のいずれかに記 載のハンドルシヤフト保持装置
 - (5) 前記保持部材を、断面が C 字形をなす弾性

材料からなる環状体 または U 字形 クリップ 状部材により形成した特許請求の範囲(I) ないし(3) のいずれかに記載のハンドルシャフト保持装置

- (6) 前記保持部材を、前記凹溝に保合して下端 面を軸受上端面に密接する部分と、該部分に同体 又は別体に形成されたコラムジャケットの上端縁 よりハンドルホイール側に突出する弾性部分とに より構成した特許請求の範囲(1)をいし(5)のいずれ かに記載のハンドルシャフト保持装置
- (7) 前記保持部材のハンドルホイール側に突出する部分を1ないし複数の弾性環状体により構成した特許請求の範囲(6)記載のハンドルシャフト保持装置
- 3. 発明の詳細な説明

この発明は衝撃吸収コラムにおけるハンドルシ

ヤフト保持安置、詳しくは、自動車の衝突時の衝撃力でコラムジャケット及びハンドルシャフトがその長さ方向に縮小しながら衝突のエネルギーを吸収するように構成して、運転者の胸腹部がハンドルホイールに強く衝突したような場合に前記エネルギーを吸収して安全を計るようになされた衝撃吸収コラムにおけるハンドルシャフト保持装置に関する。

この種の衝撃吸収コラムにおいては、近時、より衝撃荷重が低く、収縮量がより大きいものが望まれるようになつて来ているが、従来のものは、ハンドル剛性の差により収縮量に差が生じ、衝撃荷重は低いが収縮量が十分でないという場合がある。

第1図は従来の衝撃吸収コラムの一例の要部を

外径を上部コラムジャケット1の上端部内径に 嵌合して固定された軸受4と、その内径に嵌合す るハンドルシャフト5は、軸受4の上下両面に接 し、ハンドルシャフト5に周設された凹溝に係合 する1対のスナップリング6により止められてお り、従つて衝突エネルギーの吸収作動は、コラム ジャケットとハンドルシャフトとの各エネルギー 吸収部の同時作用により行われる。

このような従来のハンドルシャフト保持装置においては、ハンドルシャフトとコラムジャケットのエネルギー吸収作用が同時に起こるために、該作動におけるビーク荷重が著るしく高くなり、その収縮量も小さい。またスナップリング6で軸受とハンドルシャフトを係合しているため、軸受4の端面、スナップリング6の端面、及びスナップ

リング 6 とシャフト 5 の凹溝とのハメアイ端面の 各部に小間瞭を発生してハンドルシャフトに軸方 向がガタが生ずる。

この発明は以上のような従来装置の欠点のすべてを解消することを目的とするものであつて、コラムジャケットとハンドルシャフトとに設けられる電突のエネルギー吸収作用部におけるピーク荷重の発生時間をずらせることによつて、その衝撃 荷重を低減し、エネルギー吸収作用部の位置をずらせることにより収縮量の大きな衝撃吸収コラムを提供するものであり、ま支持する軸受とハンドルシャフトとの間の軸方向のガタを解消するものである。

実施例について説明すれば、第2図において、

形の環体からなる保持部材1 4 を前記凹溝1 3 に 係合せしめて、保持部材1 4 の下端面を軸受1 1 の上端面に密接させ、保持部材1 4 の上端面を、 コラムジヤケット1 0 の上端縁より上だけハンド ルホィール(図示せず)側に突出させる。

保持部材14は、ゴム、合成樹脂等の変形可能 を弾性材料、或は一定荷重で変形して前記凹溝13 との係合を解除する塑性材料等、要するに一定の 衝撃荷重がハンドルホイールにそのシヤフト12 の軸方向に作用したとき、弾性変形或は塑性変形 して前記係合を解除する構造のものであればよい。 15は軸受11の下端面に密接するようにハンド ルシャフト12に係合したスナップリングである。

この発明は以上のような構成であつて、自動車 の衝突により運転者の胸腹部がハンドルホイール コラムジャケット10の上端部に固設した軸受11を介してハンドルシャフト12を支持し、コラムジャケット10に、自動車の衝突時に運転者の胸腹部がハンドルホイール(図示せず)に敵突すると、その衝撃エネルギーを吸収しながらコラムジャケット10が軸方向にその長さを縮小し、かつハンドルシャフト12もその軸方向に長さを縮小し得るようになつた図示しない衝撃吸収機能が付与された衝撃吸収コラムのハンドルシャフト12の軸受ハメアイ部の直上に、曲率中心のがハンドルシャフト12の外径Dよりも2だけ外側に位置する断面が弧状の凹溝13を設ける。

一方、ハンドルシャフト12との係合面が前記 凹溝13と同一の断面形状を有する断面がほぼ円

に数突すると、保持部材14が変形可能であり、かつ凹溝13が弧面に形成され、その弧の曲率中心がハンドルシャフト12の外径 Dより Q だけ外側にあるから、前記衝撃力が作用するハンドルシャフト12位、一定荷重以上の衝撃力によって保持部材14の内径を押し拡げながら軸ラーにその長さを縮小し始める。すなわちハンドルシャフト12の軸方向により保持部材14がその内径を拡大し一下の場合、ハンドルシャフト12と保持部材14の直径を拡大しの間には、先ず保持部材14の直径を拡大し変形を加り、ハンドルシャフト12と保持部材14の直径を拡大し変形をは、先ず保持部材14の直径を拡大し変形をは、

これにより第3図に示すように、第1段階のエ

ネルギー吸収作用が行われ、その間に第1次の荷 重ピークアアが現われる。さらにハンドルシャフ ト12の長さ方向の縮小作用が行われ、そして、 ンドルホイールが保持部材14に当接するとと、 持部材14がさらに塑性又は弾性変形して設当接 時のエネルギーを吸収し、そして保持部材14、 軸受11を介してコラムジャケット10に軸力が 作用し、該ジャケット10による衝撃吸収作用が 開始され、第2次の荷重ピークSアが現われ、周 知の衝撃エネルギーの吸収作用が行われる。

すなわち第3図に示すように、時間ェの経過と 共に、第1次と第2次の荷重ビークが現われて、 衝突のエネルギーを吸収し、運転者の安全を確保 するものであり、このように第1次と第2次の荷 重に対しタイムラグを与えることによつて、荷重

として平行凹溝13Aに係合させたもので、該保持部材14Aは、例えばパネ材料を板金加工して形成する。

第7図示の実施例は、保持部材14を、凹溝13 に係合して下端面を軸受11の上端面に密接する 部分141と、それとは別体に形成して、コラム ジャケット10の上端線より上方に上端面を突出 する環状の弾性部分142とにより構成した場合 を示し、部分142を部分141の外周を抱くよ うにして嵌合したものであり、部分141をゴム、 介成は脂等の弾性材料、或は他の塑性材料により 形成することは云うまでもなく、部分142は、 ゴム、合成樹脂等の弾性材料とすることが望まし

第8図は部分142 をハンドルシャフト12亿.

が過大となることを防止している。またこのよう なタイムラグは、保持部材14の変形応力と、コ ラムジャケットのエネルギー吸収部の変形応力と の間に適当な差を与えておけばよい。図中タテ軸 は荷重P(=軸力)である。

第4図に示す実施例は、凹溝13を楕円形の一部により形成した弧面となし、保持部材14を断面が低低楕円形の環体としたものである。

第5図(a),(b)に示す実施例は、ハンドルシャフト12に設ける凹溝13Aを、曲率半径ェの平行凹溝としてハンドルシャフト12の両側面に設け、保持部材14Aは、第6図(a)に示すように断面をC字形に形成してU字状に曲げたクリップ状保持部材14A1または、第6図(b)に示すように断面C字形とした端部開放14A2′の環状保持部材14A2

嵌合して部分 1 4 1 の上端面に密接させたものである。

第9図に示す実施例は、保持部材14を1つの 軸受密接部分141と、複数の環状の弾性部分142 により構成し、その上端の部分142′をコラムジ ヤケット10の上端縁から実質的に上方に突出さ せたものである。

この発明は以上のようにして、ハンドルシャフトに形成されるエネルギー吸収作用部を、保持部材を変形させる構成として、該作用部のピーク荷重と、コラムジャケットのエネルギー吸収作用部におけるピーク荷重との間にタイムラグを与え、従来に比べてピーク荷重を軽減すると共に、サハンドルシャフトによりエネルギー吸収作動を行わせた後、コラムジャケットによるエネルギー吸

収作動を行わせるから、エネルギー吸収式コラム におけるエネルギー吸収行程の収縮量を従来のほ **存倍程度に大きく設定することができるものであ** つて、衝撃吸収コラムのすべてのタイプに適応し、 そして保持部材を軸受上端面に密接させておくこ とにより、軸受とのハメアイ部における軸方向の ガタを完全に解消することができ、また保持部材 を弾性体とすることにより前記ガタをさらに効果 的に解消することができる。

この発明は、さらにその部品点数も少なくてよ く、コストの上昇が殆どないものであつて、保持 部材の上端部をコラムジャケットの上端縁から突 出させておくことにより、第1次の収縮作用、す なわちハンドルシャフトの収縮作用によりハンド ルホイールがコラムジヤケツトに衝突するたたき

ハンドルシヤフト、13,13A…凹溝、14, 1 4 A , 1 4 A 1 , 1 4 A 2 …保持部材、1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 2 … 部分

出願人


光洋精工株式会社 代理人

現象を解消し、特別な緩衝部材を設ける必要もな い。また、保持部材を弾性体とするとか、保持部 材を2つの部分で構成してその一方を弾性体とし ておけば、前記緩衝作用をさらに効果的に発揮さ せるととができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の衝撃吸収コラムの構成を模型的 に示す縦断面図、第2図はこの発明の実施例の要 部を示す縦断面図、第3図は作動説明用の曲線図、 第4図は他の実施例の縦断面図、第5図(a),(b)は さらに他の実施例の縦断面図と横断面図、第6図 (a),(b)はそれぞれ保持部材の変形例を示す図、第 7 図 , 第 8 図 , および第 9 図はそれぞれさらに他 の実施例を示す縦断面図である。

10…コラムジヤケツト、11…軸受、12…

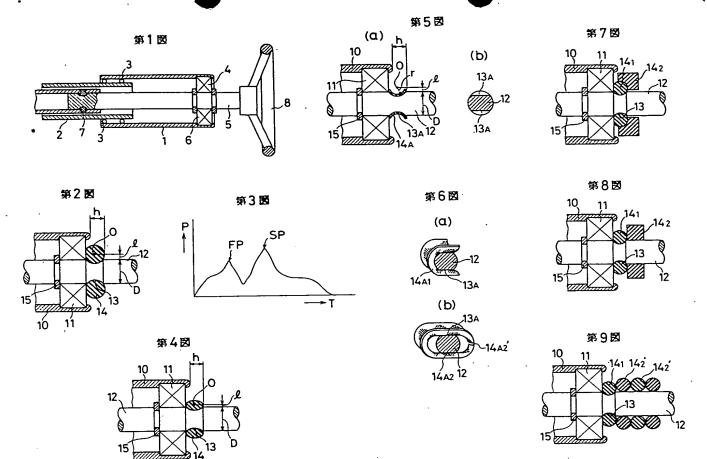

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| · | | | |
|--------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| OM OR SIDES | | | |
| | | | |
| OR DRAWING | | | |
| | | | |
| PHOTOGRAPHS | | | |
| | | | • |
| DOCUMENT | | | |
| UBMITTED ARE | POOR QUAI | LITY | |
| | | | • |
| | OM OR SIDES OR DRAWING PHOTOGRAPHS DOCUMENT UBMITTED ARE | OR DRAWING PHOTOGRAPHS DOCUMENT | OR DRAWING PHOTOGRAPHS |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.